

Angående Nodkort 55 21141-02 i LUX-NET

jan. 1986

1 (1)

Apparattyp: LUX-NET Nod 230 8462-01

Felsymptom: Obefintlig eller dålig kontakt med centralen i nodkort med lägre artikelnr. än A11550400.

Felorsak: Felet kan uppstå om nodkortet sitter i en expansionslåda, dvs med en busskabel mellan datorn och kortet. När datatranseivern ALS 245 i position 5D (se fig. 1) aktiverar bussen flyter en strömpuls i busskabelns data-ledningar. Om detta sker med alltför branta flanker finns det risk för kapacitivt kopplade störningar på adress- och styrbussarna.

NAND-grinden LS 00 i position 4A och RAM:et i position 6D har visat sig känsliga för dessa störningar (se fig. 1).

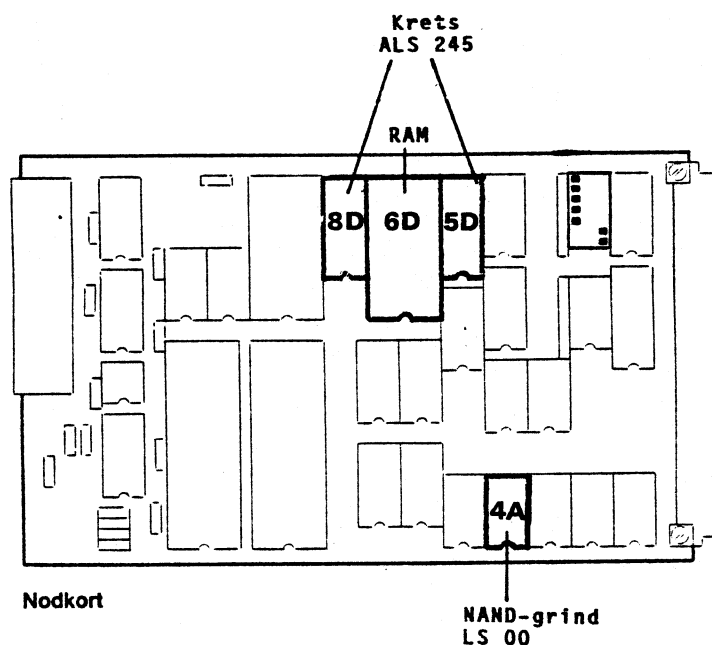


Fig. 1

Fältåtgärder: Byt kretsarna i position 5D och 8D till **Motorola LS 245** kretsar - artikelnr. 64 40045-02.

Byt kretsen i position 4A till **ALS 00** - artikelnr. 64 40183-01.

Byt RAM:et i position 6D till **Hitachi HM6264LP-15** - artikelnr. 64 60005-02.

Ersättning: Enligt reglerna i Garanti-service pärmen.

Koder som tillämpas: 01 samt GA18.
Materialpris = faktisk kostnad.

Utbytta kretsar skall returneras tillsammans med korrekt ifylld felrapport.