

1983-08-05 1-14

ABC 821

1)

P g a ostabilitet och brus i IC1 har problem förekommit vid läsning från kassett.

För att rätta till problemet skall R104 och R110 (330K) bytas till 68K.

2)

Med vissa kassetter har snabbspolningen varit långsam , speciellt i ändläget på kassetten , då mycket band finns på den dragande spolen.

På undersidan av kretskortet ligger ett motstånd 270R 1/2W parallellt med R140 (56R 1/2W).

Byt ut 270R 1/2W mot 120R 1/2W.

Detta resulterar i att draget blir bättre.

3)

På en del kassettminnen har dragmagneten för auto-stoppet dragit omedelbart efter start.

Detta beror på att när C112 är urladdad så hinner den inte uppladdas till erforderlig spänning på ca 0.6V för att Q2 skall börja ge pulser.

C112 (100 uF) skall därför bytas till 47uF/10V.

CIRCUIT DIAGRAM



