

LUXOR Serviceinformation

Datorer

April-84

1-16 samt 2-2

Apparat typ: **Datorer med UFD-DOS**

Dator ABC 802 märkt "DOS ver: 13" eller
"DOS ver: 15"/DOS-PROM märkt
"ABC32-11" eller "ABC32-12"

Dator ABC 806 med checksumma "DOS -911" eller
"DOS -1085"/DOS-PROM märkt
"ABC66-1" eller "ABC66-11"

Dator ABC 800 ombyggd för UFD-DOS/DOS-PROM märkt
"ABC6-5" eller "ABC6-51"

Felsymptom: Error 37 "Felaktigt sektorformat" uppkommer vid
läsning av fil.

Orsak: Fel DOS-buffert skrivs ut på skivan vid skrivning
med omförsök.

Åtgärd: Byt DOS-PROM enligt tabellen nedan, vid even-
tuellet uppkomna problem.

Artikelnummer:

ABC 802	DOS+Options PROM	ABC 32-21	64 90313-01
ABC 806	DOS PROM	ABC 66-21	64 90314-01
ABC 800	UFD-DOS PROM	ABC 6-52	64 90315-01

Behandlas som ett normalt garantiärende. Utbytta
PROM sänds tillsammans med felrapporten.