

LUXOR

Datorer

Serviceinformation

Lunds sjukvårdsdistrikt
Medicintekn. verkst., exp.
Ank. 1984 -11- 16

Nov-84 2-5

D:nr

Angående Meny 0 på ABC 850

Fel i Systemfunktionen "Installera Luxorprogram".

Felsymptom Vid installation av nya Luxorprogram kan redan installerad programvara sluta att fungera.

Problemet har noterats i samband med installation av KALKYL 800 och TELETEx 800 till system där t ex ADMINISTRATION 800 fanns installerad. ADMINISTRATION 800 har då slutat fungera.

**Tillfällig
fältåtgärd**

Den programvara som slutat fungera, installeras på nytt med hjälp av systemfunktionen "Installera Luxorprogram". Därefter fungerar alla installerade program.

Ny version

Installationsprogramvara utan detta fel är under utveckling och kommer så snart som möjligt ersätta den som idag finns på distributionsflexskivorna.

LUXOR Serviceinformation


Datorer

Nov-84 2-6

Angående Styrkort 55 21046-11/-21/-41

Apparat typ	Flexskivenhet	ABC 830, 190 9206-25
		ABC 832, 190 9711-26/-27
		ABC 834, 230 7802-01
		ABC 838, 230 8838-25
	Skivminnesenhet	ABC 850, 230 8440-15
Felsymptom	1.	Vid skrivning/läsning på fil uppkommer Error 21, 37 eller 48.
	2.	Bibliotekssektor 16 kan skrivas över med en del av innehållet från någon annan bibliotekssektor.
Felorsak		NMI (Non Maskable Interrupt) från dator tappas och en skrivning/läsning kan då misslyckas.
Fältåtgärder		Byt PROM ABC CNTR 1.0X till ABC CNTR 1.05 art nr 64 90318-05.

Detta PROM finns i apparater producerade från och med 841008.

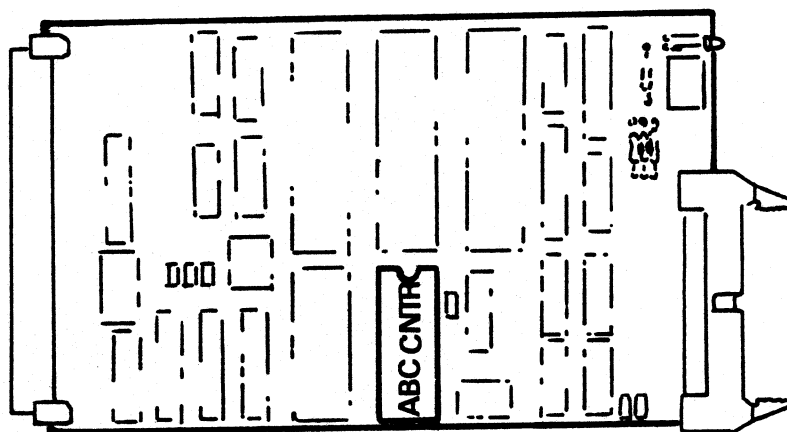

Utbytet handläggs som normalt garantiärende. Utbytta PROM returneras tillsammans med Faktura och Felrapport.

Ersättning Felkoder i prislista 01, DA16. (95 + 168 = 263 kr)