

Jan -85 2-8

Läs/skrivproblem på ABC 838



Apparat typ Flexskivenhet ABC 838, 230 8838-15/25

Felsymptom Svårigheter att läsa/skriva på de innersta spåren efter en tids användning.

Felorsak Felvända kondensatorer C14 och C15 på drive-elektronik med nummer 81698-005. På vissa kort är dessutom komponenttrycket fel.

De felvända kondensatorerna börjar läcka efter en tid. Läsförstärkarna får då DC spänning på ingången, med distortion på signalen som följd.

Fältåtgärder Kontrollera att kondensatorerna C14 och C15 är monterade som i figuren nedan. Om de är felvända - byt till nya (Art nr: 62 50019-01).

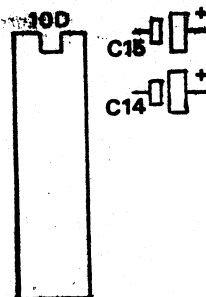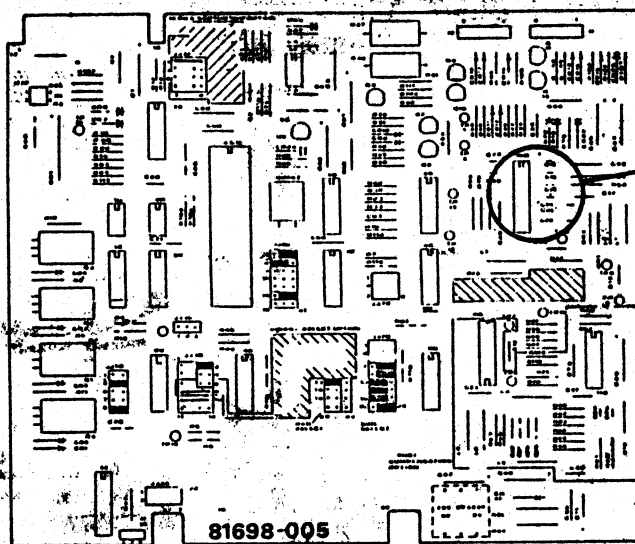

Utbytet handläggs som normalt garantiärendet. Utbytta kondensatorer returneras tillsammans med Faktura och Felrapport.

Ersättning Felkoder i prislista 01, FA20


LUXOR Serviceinformation

Datorer

Jan -85 2-7

Angående Styrkort 55 21046-11/-21/-41

Apparat typ	Flexskivenhet ABC 830, 190 9206-25 ABC 832, 190 9711-26/-27 ABC 834, 230 7802-01 ABC 838, 230 8838-25 Skivminnesenhet ABC 850, 230 8440-15
Felsymptom	5.25" flexskivenhet: Klarar inte att läsa 40 spårs flexskivor med enkel packningstäthet. 8" flexskivenhet: Kan ibland ge Error 21 "Hittar ej filen" om motorn har stannat och man därefter försöker öppna en fil.
Felorsak	5.25": Felaktig skevning av sektorerna vid läsning av 40 spårs flexskivor med enkel packningstäthet. (Felaktig skevning innebär ungefär: Läser sektorerna i fel ordning). 8": Tid innan "Off line" kontrolleras för kort. Förlängd till 75 ms.
Fältåtgärder	Byt PROM ABC CNTR 1.0X till ABC CNTR 1.06 art nr 64 90318-06. Detta PROM finns i apparater producerade från och med 850102. (Märkning på typetikett ABC 850 = A01 5014XX).

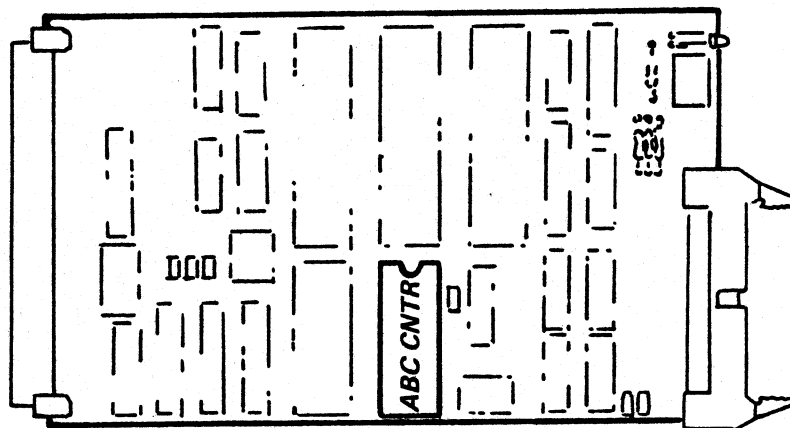

Utbytet handläggs som normalt garantiärendet. Utbytta PROM returneras tillsammans med Faktura och Felrapport.

Ersättning Felkoder i prislista 01, FA16